

DIGITALER NEIGUNGSWINKELMESSER / INKLINOMETER, 0.05° MAGNETISCH, WIE VAG 611007, PSA 1376-A

Artikel-Nr. 123459

Art.-Nr. 123459



Technische Daten:

- Genauigkeit: 0° und 90°: $\pm 0,1^\circ$, andere Winkel: $\pm 0,2^\circ$
- Auflösung: $0,1^\circ$
- Betriebsbereich: 4 x 90°
- Arbeitstemperatur: 0 °C bis 50 °C
- Max. Feuchtigkeit: $\leq 85\%$
- Stromversorgung: 2 x Alkali-Batterie vom Typ AAA, 1,5V
(nicht enthalten - erhältlich unter Art.-Nr. 123388)

Einsetzen der Batterie:

- Gerät muss ausgeschaltet sein
- den hinteren Deckel öffnen
- zwei AAA-Batterien mit 1,5V in der korrekten Polarität einsetzen
- den hinteren Deckel schließen

Kalibrierung:

- Den digitalen Neigungsmesser auf eine 100% ebene, glatte Oberfläche stellen, das Gerät wird auf allen 4 umlaufenden Seiten kalibriert
- Taste „ZERO“ drücken und halten während das Inklinometer mit „ON/OFF“ eingeschaltet wird
- Im Display erscheint -CAL1-
- Das Gerät steht aufrecht (Schrift lesbar, zum Anwender zugewandt)
- Taste „ZERO“ 1x drücken, -CAL1- ist somit gespeichert und im Display erscheint nun -CAL2-
- Das Gerät im Uhrzeigersinn auf die schmale Seitenfläche stellen (Schrift rechts, von oben nach unten, zum Anwender zugewandt)
- Taste „ZERO“ 1x drücken, -CAL2- ist somit gespeichert und im Display erscheint nun -CAL3-
- Das Gerät wieder im Uhrzeigersinn auf die schmale Seitenfläche stellen (Schrift kopfüber, zum Anwender zugewandt)
- Taste „ZERO“ 1x drücken, -CAL3- ist somit gespeichert und im Display erscheint nun -CAL4-
- Das Gerät im Uhrzeigersinn auf die schmale Seitenfläche stellen (Schrift links, von unten nach oben, zum Anwender zugewandt)
- Taste „ZERO“ 1x drücken, -CAL4- ist somit gespeichert und im Display erscheint nun -CAL5-
- Das Gerät im Uhrzeigersinn auf die schmale Seitenfläche stellen (Schrift rechts, von oben nach unten, zum Anwender zugewandt)
- Taste „ZERO“ 1x drücken, -CAL5- ist somit gespeichert und im Display erscheint nun -PASS-
- Die Kalibrierung ist abgeschlossen wenn das Inklinometer den aktuellen Winkel anzeigt



Das Gerät ist ab Werk kalibriert. Es sollte nur dann kalibriert werden, wenn es fallen gelassen oder einer ähnlichen Stoßbelastung ausgesetzt wurde.



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich zum Vergleich und der besseren Identifikation.

Anwendung Digitaler Neigungswinkelmesser / Inklinometer, Artikel-Nr. 123459

Verwendung:

- Zum Einschalten „ON/OFF“ einmal drücke
- Zum Ausschalten „ON/OFF“ ca. 2-3 Sekunden gedrückt halten
- Das Gerät schaltet sich nach ca. 5 Minuten ohne Bewegung oder Tastendruck automatisch aus

„LEVEL“- Modus - Waagrechtes Ausrichten einer Fläche im Vergleich zum kalibrierten Wert:

Im LEVEL-Modus zeigen die Pfeil-hoch oder Pfeil-runter Symbole die Richtung, in die eine Fläche geneigt werden muss, damit die Waagrechte erreicht wird.

„ZERO“ Modus:

Soll eine nicht waagrechte Fläche als Nullpunkt gesetzt werden, wird diese mit drücken der Taste „ZERO“ für die jetzige Anwendung als „0-Punkt“ gespeichert. Bis zum Ausschalten oder erneutem Betätigen der „ZERO“-Taste, wird die Neigung im Vergleich, zu dieser Zero-Oberfläche“ bestimmt.



INKLINOMETER 123459



INKLINOMETER 123459

Hergestellt für:

XXL-Automotive GmbH & Co. KG
Am Hafen 3 • D-97437 Hassfurt
www.xxl-automotive.de

WEEE-Nr. DE 31879883



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich zum Vergleich und der besseren Identifikation.